

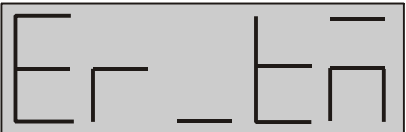



**Список ошибок блока вызова  
DP5000  
в рабочем/дежурном режиме**

Индикация ошибки	Условия появления ошибки
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрыв разговорной линии</li> <li>2. В квартире отсутствует (не подключена) трубка</li> <li>3. Короткое замыкание разговорной линии</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ошибочный набор кода вызова квартиры с цифровой клавиатуры</li> <li>2. Вызов программно заблокированной квартиры (функция «Разрешения вызова» в «Квартирных флагах»)</li> <li>3. Вызов несуществующей квартиры</li> </ol>
	<p>Функция: «Фильтр ключей»</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В БВ со считывателем ТМ используются клоны ключей при установленном флаге запрета клонов ключей</li> <li>2. В БВ со считывателем Mifare установлен флаг запрета клонов ключей</li> <li>3. К БВ любого типа, с предварительно установленным запретом клонов ключей, подключен дополнительный считыватель ТМ ключей (ST10...12), к которому прикладывается клон ключа</li> <li>4. К БВ любого типа подключен дополнительный считыватель бесконтактных ключей стандарта Mifare (SF71), к которому подносится ключ Mifare. В БВ предварительно установлен запрет клонов ключей</li> </ol>
	<p>Неудачная загрузка в выбранный БВ сетевого домофонного комплекса версии прошивки с помощью АРМа AWS Net-1 и устройства сопряжения UD-CAN-1. БВ будет находиться в таком состоянии до тех пор, пока не будет произведена корректная загрузка прошивки в выбранный БВ</p>

**Список ошибок блока вызова  
DP5000  
в режиме программирования**

Операция быстрого добавления ключей

Индикация	Условия появления
	Успешное добавление ключа
	Ключ записать не удалось
	Попытка повторной записи уже записанного в данную квартиру ключа
	Попытка повторной записи уже записанного в другую квартиру ключа